

Datum	Kilometer	Durchgeführte Arbeit	Nächster Wechsel	
06.05.2008	77.163	Polyriemen inkl. Riemenspanner und Umlenkrollen erneuert		
11.06.2008	77.605	Fensterheber links erneuert, Klimaanlage service		
23.08.2008	80.267	Bremsflüssigkeit gewechselt, Luftfilter gewechselt, Öl gewechselt	40391	
23.09.2008		Einbau Kurbelwellenentlüftung PCV-6		
25.08.2010	108.829	neue Stoßdämpfer rundrum		
01.02.2011	111.800	Ölsieb gereinigt, Kurbelwellensimmerring Riementrieb erneuert, Getriebeöl gewechselt, Bremsflüssigkeit gewechselt		
03.02.2011	112.000	Zündkerzen	142000	
20.04.2011	115.000	Ölwechsel Megol 10w-40 teilsynthetisch	125000	
30.04.2011	117.000	Luftfilter gewechselt, neues Haubenemblem	157000	
02.05.2011	118.500	Steuerkette, AGWKetten ersetzt, ZKD erneuert, neues Öl 5W-30, Kühlmittel ergänzt	ölwechsel bei 128.000	
15.07.2011	122.000	Innenraumluftfilter gewechselt, gebrochene Luftmischklappenwelle Fahrerfußraum erneuert		
02.10.2011	127.200	Ölwechsel Megol 5w-40 vollsynthetisch, Schrauben der Downpipe erneuert	137000	
10.10.2011	128.000	äußere Querlenkerbuchsen Hinterachse (Lemförder) und Längslenkerbuchsen (Skandix Hausmarke) erneuert, Benzinfilter getauscht, Handbremse nachgestellt, Geriebe umgeölt auf MTF 00063 (Opel 19 40 182)		
18.02.2012	136.500	Bremsklötze vorne gewechselt		
17.03.2012	138.200	Ölwechsel Megol 10w-40 teilsynthetisch?		
11.04.2012	141.100	Kurbelwellensensor getauscht. Drin war Bosch, neu: Skandix Hausmarke		
11.05.2012	143.000	Zündkerzen NGK BCPR6ES-11		
18.06.2012	145.000	äußeres Antriebswellengelenk und Simmerring Antriebswelle links ersetzt		
16.08.2012	150.000	Ölwechsel Megol 10W-40, hintere Drehmomentstütze Getriebe getauscht gegen Skandix Teil		
05.09.2012	153.000	Kupplung mit Ausrücker, und Druckplatte, Simmerring hinter Schwung, Simmerring Getriebe Abtriebswelle rechts ersetzt		
25.10.2012	156.500	Traggelenke ersetzt durch Lemförder-Teile		
16.11.2012	158.000	Tausch Getriebelager unter Batterie Skandix Hausmarke		
07.12.2012	159.500	Luftfilter gewechselt (Skandix Hausmarke ist Mann Filter), Ölwechsel 10W-40 Megol, Zündkerzenwechsel NGK BCPR7ES-11		
08.12.2012	160.000	SKR Biopower		
08.12.2012	160.000	Batterie getauscht gegen Banner Power Bull 72 Ah		
21.12.2012	160.500	DI getauscht gegen Gebrauchtteil mit angebl. 50.000km Laufleistung		
20.01.2013	164.000	Ölwechsel mit Fuchs Titan Gt1 Pro Flex 5w30 mit Mathy M (nach Hydroklappern mit 10W-40)		
26.01.2013	164.500	Tausch Bypassventil Turbo gegen Kayser		
10.04.2013	168.000	Tausch Polyriemen zur Ankopplung Klimakompressor, Riementyp 6PK1815; Motorlager rechts getauscht		
26.04.2013	170.500	Kraftstofffilter getauscht	270000	

10.05.2015	171.000	Tausch DI gegen Saab Originalteil neu		
25.05.2013	173.500	O-Ring Ölpumpe und Simmerring Antriebsriemenseite getauscht		
31.05.2013	174.189	Neue Sommerreifen: Dunlop Bluresponse 215/55R16 93V + Achsvermessung (Reifen Specht MTB)	Wechsel auf Winterreifen bei 195.000	
31.07.2013	178.000	Ölwannenreinigung, Ölwechsel Fuchs Titan Gt1 Pro Flex 5W-30		
19.09.2013	182.600	Zündkerzen NGK BCPR7ES-11		
20.09.2013	183.000	Wechsel der hinteren Längslenkerbuchsen gegen Powerflex		
13.05.2014	188.400	Ölwechsel Fuchs Titan 5W-30; Auspuffband um Kat angebracht		
20.10.2014	193.000	Turbolader getauscht gegen gebrauchten TD04 ; Ölwechsel mit Filter 5W-30		
20.11.2014	195.211	Neue Winterreifen Dunlop Winter response 4D		
22.11.2014	195.500	Zündkerzenwechsel NGK BCPR7-ES11		
10.01.2015	199.200	Koppelstangen vorne getauscht (Febi Bilstein)		
20.03.2015	204.369	Ölwechsel High Performer 0W-40, Luftfilterwechsel, Zündkerzenwechsel, Tausch Drosselklappe (bba-remman), Tausch Lambdasonde (Bosch 0258005074)	Luftfilter: 245.000	
07.06.2015	206.000	Rücktausch DK --> zwei DKs von bba-remman waren nach Reparatur fehlerhaft		
20.10.2015	207.000	Tausch Bremsscheiben vorne (ATE Powerdisc) und Bremsklötze (Ferodo FDB1535), Radnabe (Skandix Hausmarke) und Radlager (SKF) vorne links neu		
29.10.2015	207.500	Tausch Bremsscheiben hinten inkl. Handbremse, komplett ATE, Tausch der Bremsflüssigkeit	Bremsflüssigkeit Okt. 2018	
15.11.2015	208.500	LMM prophylaktisch gegen Neuteil von neobrothers getauscht, SID getauscht gegen revidiertes Teil von Saab-display-repairs, UK --> ebay		
18.11.2015	209.000	Tankentlüftung-Rückschlagventil vor DK ersetzt		
22.11.2015	210.000	Unterdruckventil zur Ansteuerung Turbo-Bypass ersetzt		
28.12.2015	213.000	Ölwechsel High Performer 0W-40, Mahle OC981 Filter		
30.01.2016	215.500	Tausch Drosselklappenstutzen gegen Gebrauchtteil mit 115tkm		
06.03.2016	218.500	Tausch APC-Ventil		
07.03.2016	218.900	Wechsel Zündkerzen NGK BCPR7-ES11	245000	
16.04.2016	222.500	Neue Sommerreifen: Hankook Ventus Prime3 , 215/55R16 93V		
24.06.2016	224.000	Ölwechsel High Performer 0-W40, Ölfilter Mann W712/80	234000	
26.07.2016		Wechsel Handbremsseile hinten		
09.08.2016	225.500	Tausch der Federbeine (Aero-Federn), Sachs Sportdämpfer, Domlager KYB, hintere Querlenkerlager Meyle, rechtes vorderes Querlenkerlager Meyle, Handbremsmimik in der Trommel getauscht		
18.10.2016	230.000	Instandsetzung Klima: neuer Trockner (Nissens), neuer Kondensator (Hella), Spannrolle oben links, Polyriemen, Klimaschläuche getauscht. Neuer Wasserkühler (Nissens), neues Thermostat (Saab Original), Befüllung mit Dexcool, Luftfilter (Mann), Rostbehandlung über Hinterachse	270.000	
25.11.2016	233.500	Ölwechsel High Performer 0W-40, Skandix Hausmarke Filter	244.000	
06.01.2017	236.500	Tausch hinteres Motorlager, äußeres Antriebswellengelenk links (SKF)		
07.04.2017	240.087	Tausch Koppelstangen vorne: Meyle HD		
11.04.2017	240.200	Tausch Motorlager rechts (Lemförder); Tausch Magnetventil Aktivkohlefilter (OEM)		

20.04.2017	240.600	Installation 3 Zoll Downpipe von Maptun mit 200Zeller Kat + Thermeoreflektionsfolie unter Ölwanne (Zicroflex II)		
16.06.2017	243.800	Tausch Zündkerzen	274.000	
01.07.2017	244.000	Ölwechsel High Performer OW-40, Mann Filter 712/18; Installation Titan Auspuffband	254.000	
18.11.2017	253.800	Ölwechsel High Performer OW-40, Mann Filter 712/18	264.000	
09.01.2018	258.700	Auspuffkrümmerdichtung getauscht, 4 Stehbolzen erneuert		
11.03.2018		Instandsetzung nach Unfall: Tür, Kotflügel, Motorhaube, Blinker rechts, Außenspiegel rechts		
09.05.2018	260.330	Klimakompressor (Nissens), Stahlflexbremsleitungen (Evolity) und Längslenkerbuchsen (PU ProParts) erneuert , Achsvermessung		
16.05.2018	260.870	linkes Abblendlicht getauscht: Osram Nightbreaker		
02.06.2018	262.800	Sturzkorrektur HR mit Shims (+0,9°), neuer Innenraumluftfilter (Mann+Hummel CUK 3220), nachziehen der Krümmerschrauben		
09.06.2018	263.500	Ölwechsel High Performer OW-40, Mann Filter 712/18	274.000	
16.06.2018	263.920	Krümmersbolzen unten rechts mit Helicoil-Gewinde repariert, Riemenspannerrolle und Umlenkrolle ersetzt		
07.07.2018	266.747	Radlager HL getauscht (SKF)		
26.09.2018	271.354	Tausch H7-Birnen: Philips Xtreme Vision +130% (Osram Nightbreaker haben unter 260 Std gehalten, Tausch nach Defekt rechts)		
02.10.2018	271.850	Tausch Zündkerzen, Luftfilter Mann (C 18 143; neues Design mit Hartschaumstoff- statt Gummiabschluss?)	ZK: 292.000 Lufi: 312.00	
09.10.2018	272.500	Tausch nur der unteren Querlenkerbuchsen Hinterachse		
14.10.2018	273.000	Tausch Lambdasonde (probehalber): Bosch 0258005074	400.000	
31.10.2018	274.000	Ölwechsel High Performer OW-40, Skandix Hausmarke Filter	284.000	
20.02.2019	274.800	Rückbau auf original Kat mit neuem Flexrohr (Edex), neue Bremsbeläge vorne (Delphi)		
17.07.2020	281.000	Ölwechsel Fuchs Titan Gt1 Flex 5W-30, Mann Filter 712/18	291.000	